

## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1

H.P. Simonsens alle 21, Odense

03.05.2017



10:00 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Forankring i hjørnet strammes.



10:13 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Vådrumssikring er udført i bruseniche på begge vægge.  
Inden vådrumssikring er påsmurt er der smurt primer på.

## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1

H.P. Simonsens alle 21, Odense


03.05.2017



10:14 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Vådrumssikring er udført på hele gulvet i begge badeværelser. Der er først påsmurt primer og derefter vådrumssikring på overfladerne. Det er synligt på vægstykker lige over klinkerne.

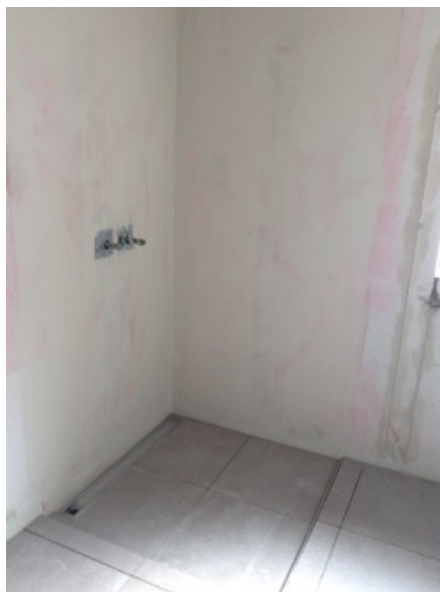

10:23 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Vådrumssikring er udført i bruseniche på begge vægge. Inden vådrumssikring er påsmurt er der smurt primer på. Flanger til tætning er anvendt om vandrør. Skinne i gulvovergang er placeret hvor glasdoor kommer senere. Veludført klinkearbejde med flotte afslutninger. Afløb svarer til det valgte.

## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1  
H.P. Simonsens alle 21, Odense


03.05.2017



10:34 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Bund af vindueslysning indvendigt er afsluttet efter materialevalg og tegninger, da der skal monteres glasplade til sidst. Ok.

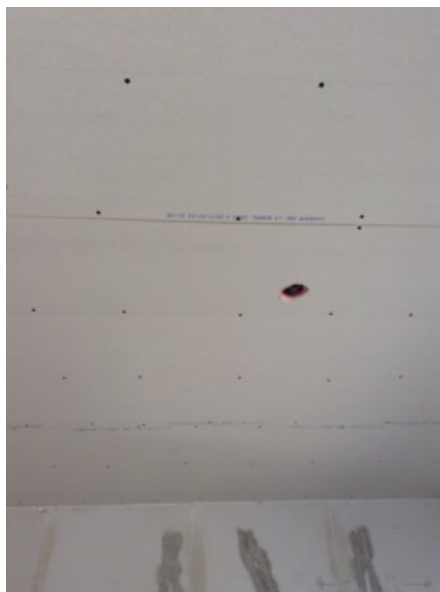

10:36 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Gipspladeloftsmontage er udført. Der er min. 30 cm mellem skruer på loft. Minimum er overholdt. Ok.  
Gipsplader er monteret inden færdige Troldekt lofter monteres for at overholde tæthedskrav i huset. Det er desuden nævnt i materialeliste og på tegninger.  
Der er fuget langs overgange mellem loft og væg.  
Ok.

## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1

H.P. Simonsens alle 21, Odense

03.05.2017



10:40 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Der er ikke fuget alle steder. Måske er tømrer ikke færdig endnu...



10:44 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Isolering er fjernet på et stykke om rør, så der kan udføres radonsikring om rørgennemføringerne i gulvet. Ok. Gulvvarme er i gang i huset - rørene er lidt varme.

## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1

H.P. Simonsens alle 21, Odense


03.05.2017



11:00 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Gangbro er ikke afsluttet ved loftslem  
(bygherre har tilkøbt mere areal med  
"gulv" over carport). Måske er derfor...

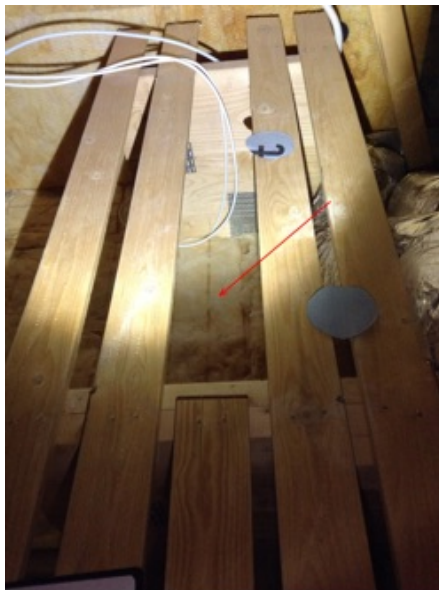

11:04 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Brædt mangler i gangbro tæt ved  
ventilationsanlæg.

## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1

H.P. Simonsens alle 21, Odense

03.05.2017




11:06 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Knæk/hul i gangbro udfyldes med gangbro.

Lodret isolering er monteret på høje vægge om køkken. Isoleringstykkelse er kontrolleret til 190 mm. Isolering er fastholdt og er ført min. 510 mm over skillevæg. Det er udført som detalje 4.22 angiver. Ok.

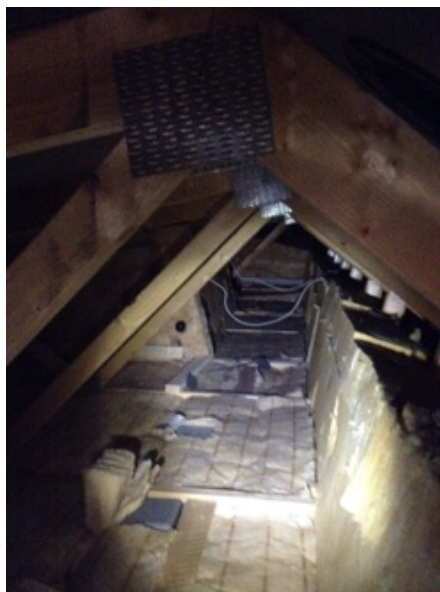

11:12 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Loftisolering over skråt køkkenloft er kontrolleret.

Der er udfyldt isolering på hele den skrå overflade og der er monteret isolering omkring ovenlyskassen. Der er klar til indblæsning af granulat isolering.

## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1

H.P. Simonsens alle 21, Odense

03.05.2017



11:14 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Lodret isolering om høje skillevægge er monteret op til win win pladen, men der kan stadig skabes ventilation til tagrummet på begge sider og win win pladen er ført helt op og langs den lodrette isolering. Ok.



11:17 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Generelt er den vandrette isolering plant og tæt udlagt. Ok.

## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1

H.P. Simonsens alle 21, Odense

03.05.2017



11:20 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Kloakudluftning er ikke afsluttet ved studs i undertaget endnu.  
Foto er taget over walk in closet/alrum.



11:23 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Foto er taget over stuen.  
Der er monteret den gangbro, som er tegnet ind i det areal. Ok.



## Vådrumssikring, tagrum, m.m.

103 ApS  
Anette Krog, Byggesagkyndig

1  
H.P. Simonsens alle 21, Odense

03.05.2017



11:25 - 03.05.2017

GPS 55.2474,10.4728

Udluftningshætter er monteret imellem hvert spærfag og på begge tagflader. Disse udluftningshætter sammen med udluftning i udhæng og sammen med udluftning i de overdækkede arealer skaber nok ventilation i tagrummet.  
Ok.